

INFORMASJON SERVICEPARTNER Nr. : 10014

Side: 1 av 1

Sandnes, 21.12.2010

Utstedt av: Tor Erik Einarson

Vedr.: Varsling av rotorstans DC/DCV(B) modeller

Det kan være flere årsaker til varslings av rotorstans. Før vi foretar oss noe mer i den anledning må vi få en oversikt over analoge innganger: Disse kan avleses i servicemenyen. Det er ikke nødvendig å åpne systemet vha. passord dersom man bare skal lese av verdier og/eller innstillinger.

- 1) Gå inn i servicemenyen
- 2) Rull ned til "Funksjoner" og "enter"
- 3) Rull ned til "Analog inngang" og les av de 5 verdiene: 1:SS x.x, 2:ETS x.x, 3:EHS x.x, 4:OT x.x og 5:FS x.x.

På bakgrunn av de avleste verdiene skal vi være i stand til å bestemme årsaken til varslingen. Benytt følgende formeler: $(ETS-EHS) < (ETS-FS) * 0.5$ og $(ETS-FS) > 5$.

En test på om veksleren virkelig er OK eller ei, er å gjøre som følger:

- 1) Sjekk at temperaturen ikke er innstilt på manuell sommerdrift (dvs. at hele termometeret er tomt i brukermenyen).
- 2) Trekk ut apparatkontakten og ta av frontluken.
- 3) Sett inn kontakten igjen og vent ca. 15 – 20 sek. Da skal rotoren starte og rotere i minst 5 minutt. Hvis ikke er noe feil (defekt motor, røket drivreim, kilte lager i rotoren etc.)

Håper dette kan være til hjelp.

Med vennlig hilsen
Systemair AS

Tor Erik Einarson
Teknisk support Villavent

Systemair AS

P.b. 293
N-4303 SANDNES
Telefon: + 47 51 96 97 00
Telefax: + 47 51 96 97 99
e-mail: mailbox@systemair.no
Besøksadr.: Luramyrveien 38

P.b. 110, Alnabru
N-0614 OSLO
+ 47 23 05 23 00
+ 47 23 05 23 99
Vollavn 20A

P.b. 11 Kristianborg
N-5822 BERGEN
+ 47 55 27 33 20
+ 47 55 27 33 21
Kanalvn. 119

Fossegrenda 30 B
N-7492 TRONDHEIM
+ 47 73 95 65 60
+ 47 73 95 65 79
Fossegrenda 30 B

Industrivn.
N-2072 DAL
+ 47 63 92 36 50
+ 47 63 92 36 99
Industrivn.

Foretaksreg:
NO 929 387 384 MVA
Bankkonto nr.:
6340 05 08455