

Очистка и замена разделительного валика

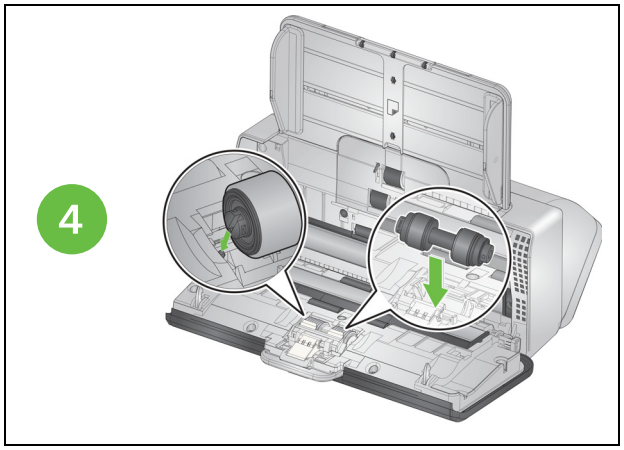

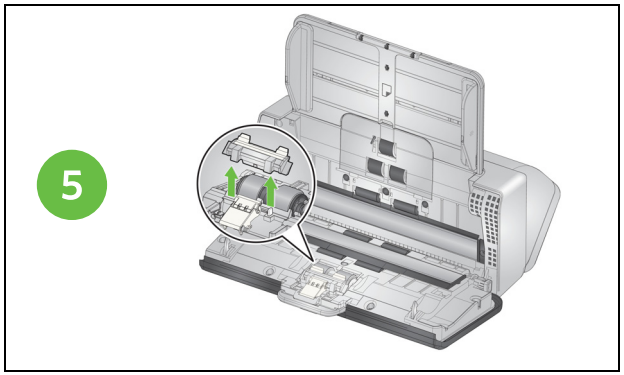


Информация о поддержке


AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

При обращении в службу поддержки приготовьте следующие данные:

- описание неполадки;
- модель и серийный номер сканера;
- конфигурация компьютера;
- используемое программное обеспечение.

Очистка зоны формирования изображений

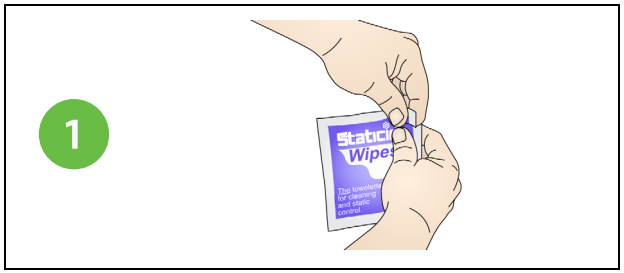

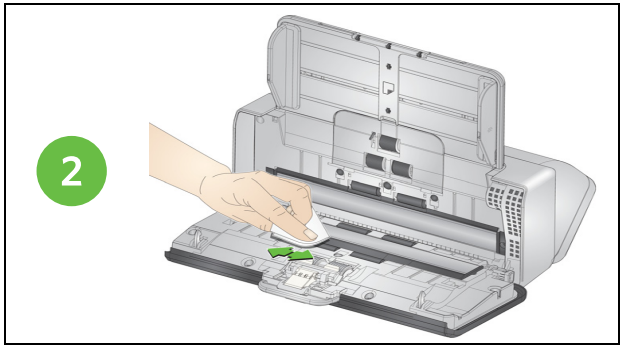

Комплектующие и расходные материалы

AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

A-61999_ru / Черт. № 5P1138, 1 августа 2022 г.

Все используемые товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.

Товарный знак и упаковка Kodak используются по лицензии компании Eastman Kodak.

© Kodak Alaris Inc., 2022.
TM/MC/MR: Alaris
08/22

5P1138

Сканеры **Kodak** серий E1030/E1040

Справочное руководство




Очистка роликов


1



2

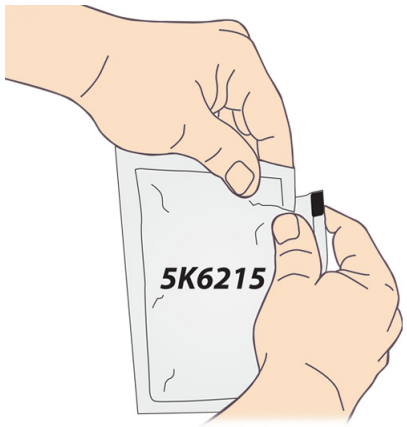


3

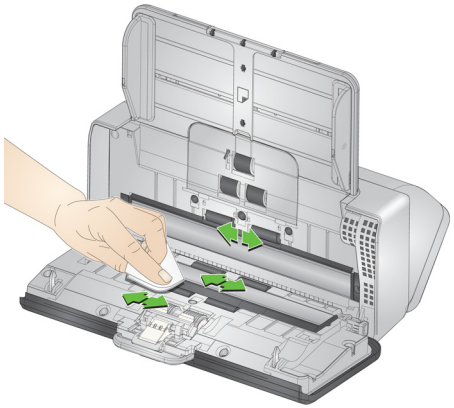

Очистка роликов подачи


1

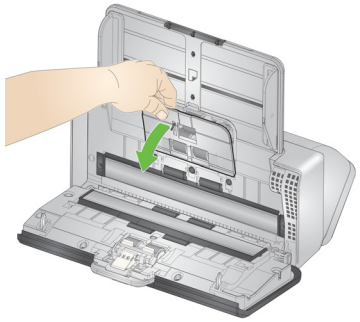


2



3

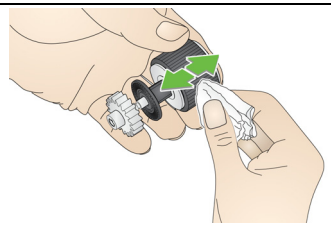


4

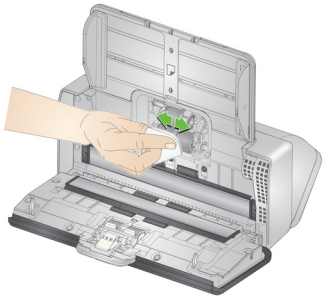


Очистка и замена разделительного валика

1

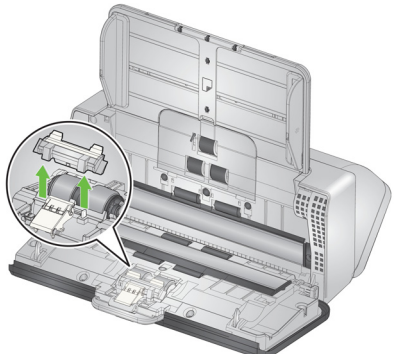

2

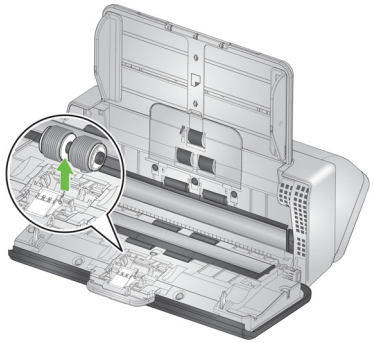

3



Подробное описание процедур очистки и замены приведено в разделе 4 *Обслуживание* руководства пользователя.